

TECHNICAL INFO

RENAULT

○ Fahrzeugtyp

Renault Scenic/Grand Scenic II

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit ESP.

Mégane Scénic:

Typ JAO 1, VIN D 000002-000006/JAO 5, VIN D 000099-367831.

Typ JAO B, VIN D 300001-355164/JAO C, VIN D 034003-045379.

Typ JAO D, VIN D 260000-271432.

Scénic:

Typ JA1 0, VIN D 000006-000162/JA1 1, VIN D 000003-002040.

Typ JA1 3, VIN D 000013/JA1 A, VIN D 260127-261627.

Typ JA1 H, VIN D 000001-001441/JA1 J, VIN D 260000-271318.

Typ JA1 R, VIN D 000001-000021/JA1 S, VIN D 000001-000010.

Typ JA1 U, VIN D 260001-273263.

● PROBLEM

Aufleuchten der ESP-Warnleuchte bei Motorstart. Der Fehlercode DEF 74 ist abgelegt, betrifft den Lenkwinkelsensor.

○ Ursache des Problems


Es liegt eine zu niedrige Batteriespannung bei Motorstart vor.

○ Fehlerbeseitigung

! Der Lenkwinkelsensor ist nicht auszubauen.

Bauen Sie den Sicherungskasten aus der Instrumententafel aus. Ziehen Sie die Sicherung F16 ABS und die Zusatzsicherung F26. Schalten Sie die Steckplätze F16 und F26 mit dem Nebenschlussverbinder zusammen. Stecken Sie die Sicherungen auf den Nebenschlussverbinder. Prüfen Sie die ESP-Warnleuchte auf Funktion:

- Zündung ein, Aufleuchten der ESP- Warnleuchte
- Bei Anlasserbetätigung erlischt die ESP-Warnleuchte
- Motor startet, Zündschlüssel freigeben
- Aufleuchten der ESP-Warnleuchte für 3 s, bevor sie erlischt.

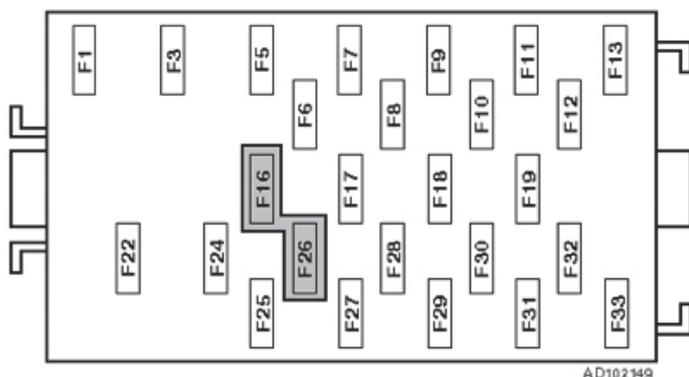

○ Ersatzteile

Nebenschlussverbinder (Shunt) für ESP: Ersatzteilnummer: 7701054996