

TECHNISCHE INFO LANCIA

○ Fahrzeugtyp

Lancia Delta III, (08-), TYP 844, 1,4l T-Jet V16, 198A4.000, 88kw (120 PS), bei 5000 1/min, R-Cat, Baujahr 2008-2013

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle, bis VIN 1040198

● PROBLEM

Die rechte Hinterradbremse ist nicht völlig gelöst.

○ Ursache des Problems

Durch die Abgasanlage ist ein Hitzeschaden am rechten Handbremsseilzug entstanden.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, den Handbremsseilzug zu ersetzen.

○ Ersatzteile

Handbremsseilzug rechts außer 1,75: Ersatzteilnummer: 51808304

Handbremsseilzug rechts 1,75: Ersatzteilnummer: 51826007

Halter: Ersatzteilnummer: 51856835

○ Fahrzeugtyp

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 PS), bei 5000 1/min, Magnetti-Marelli, IAW 5AF, Baujahr 2003-2006

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle, VIN 3002025-3082107

● PROBLEM

Aufleuchten der ESP-Warnleuchte.

Fehlercode C1131 abgelegt, betrifft ABS-Bremsflüssigkeitssensor/
Signalplausibilität

○ Ursache des Problems

Der in die Hydraulikeinheit integrierte ABS-Bremsflüssigkeitssensor ist defekt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, eine neue Hydraulikeinheit einzubauen.

TECHNISCHE INFO

LANCIA

○ Fahrzeugtyp

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 PS), bei 5000 1/min, Magnetti-Marelli, IAW 5AF, Baujahr 2003-2006

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle.

● PROBLEM

Bei unebener Fahrbahn, Geräusche aus dem Vorderwagen.

○ Ursache des Problems

Die vorderen Bremsklötze schlagen gegen die Bremssattelträger.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, eine Testfahrt auf unebener Fahrbahn durchzuführen und das Bremspedal leicht zu treten. Falls das Geräusch nicht mehr auftritt, sollten Sie die Bremsklötze ausbauen, die Auflageflächen am Bremssattel und am Bremssattelträger reinigen und geänderte Bremsklötze einbauen.

Achten Sie darauf, vor dem Einbau den Schutzstreifen von der Klebefläche am Bremsbelagträger zu entfernen.

○ Ersatzteile

Bremsklötze außer 1,2l V8: Ersatzteilnummer: 71741260

Bremsklötze 1,2l V8: Ersatzteilnummer: 71741261

○ Fahrzeugtyp

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 PS), bei 5000 1/min, Magnetti-Marelli, IAW 5AF, Baujahr 2003-2006

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle bis VIN 3027759

● PROBLEM

Bei unebener Fahrbahn, Geräusche vom Fahrzeugheck.

○ Ursache des Problems

Die Seilzugführungen an den Handbremsseilzug-Halteklammern sind defekt.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, die Handbremsseilzüge wieder zu ersetzen.

○ Ersatzteile

Kabelbinder (2x): Ersatzteilnummer: 51748778

Filzstreifen: Ersatzteilnummer: 71711975

TECHNISCHE INFO LANCIA

○ Fahrzeugtyp

Lancia Delta, (94-99)

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle die von 1994-1995 hergestellt wurden.

● PROBLEM

Die ABS-Warnleuchte erlischt nicht.

○ Ursache des Problems

Nach einem Aus- und Wiedereinbau des Motorsteuergeräts wurde der Kabelbaum zwischen Motorsteuergerät und ABS-Steuergerät nicht angeschlossen.

○ Fehlerbeseitigung

Schließen Sie den Kabelbaum zwischen Motorsteuergerät und ABS-Steuergerät an.