

TECHNICAL INFO MITSUBISHI

○ Fahrzeugtyp

Mitsubishi Lancer, (07-), Ralliart/Turbo/EVO X

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle.

● PROBLEM

Sporadisches Aufleuchten der ABS-Warnleuchte. Der Fehlercode C2116 ist abgelegt.

○ Ursache des Problems

Das ABS-Steuergerät ist defekt.

○ Fehlerbeseitigung

Führen Sie weitere elektrische und mechanische Systemtests sowie relevante Bauteilprüfungen durch, um so andere Störungsursachen ausschließen zu können. Sofern keine weiteren Fehlfunktionen feststellbar sind ist das ABS-Steuergerät zu erneuern.

○ Fahrzeugtyp

Mitsubishi Shogun/Pajero/Montero, (00-07), 2,5l, 4D56T, 73kw (99 PS), bei 4000 1/min, Baujahr 2000-2007

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle die 2001 produziert wurden.

● PROBLEM

Es treten Quietschgeräusche auf, die von den Hinterradbremsten ausgehen.

○ Ursache des Problems

Die Bremsklötze der Hinterradbremse sind mit nur einer Einstellbremse versehen.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, einen geänderten Satz mit drei Einstellscheiben einzubauen.

○ Ersatzteile

Satz Einstellscheiben für hintere Bremsklötze: Ersatzteilnummer: MR510546

○ Fahrzeugtyp

Mitsubishi Galant

○ Betroffene Fahrzeuge

Alle Modelle mit V6-Motor, 2001-2003 (gebaut bis zum 23/07/2002)

Alle Modelle mit 4-Zyl.-Motor, 2002-2003 (gebaut bis zum 23/07/2002)

● PROBLEM

Im Geschwindigkeitsbereich zwischen 8 km/h und 56 km/h tritt bei leichter Bremsbetätigung ein schrilles Klingelgeräusch von den betriebswarmen Vorderradbremsten auf.

○ Ursache des Problems

Die Bremsklötze schleifen an den Bremsscheiben.

○ Fehlerbeseitigung

Es wird empfohlen, geänderte Bremssattelträger für die Vorderradbremsten einzubauen.

○ Ersatzteile

Bremssattelträger für Vorderradbremse: Ersatzteilnummer: MN 102821

Learn more at www.bremboparts.com

