

TECHNICAL INFO

MAZDA

○ Type de véhicule

Mazda 3, (TYP BL), 1,6l MZR, Z6, 77kw (105 cv), à 6000 trs/mn, R-Cat, année de construction 2009-2013

○ Véhicules en question

Tous les modèles équipés d'ESP.

● PROBLÈME

Le témoin d'avertissement ESP s'allume.
Le code d'anomalie U0428 est enregistré.

○ Cause du problème

Le capteur d'angle de braquage est mal calibré.

○ Élimination de l'anomalie

Afin d'exclure d'autres causes de problèmes, d'autres tests des systèmes électrique et mécanique doivent être réalisés. S'il n'y a pas d'autres anomalies présentes, il est recommandé de calibrer le capteur d'angle de braquage. Effacer les codes d'anomalie. Conduire le véhicule à une vitesse de 20 km/h. La direction doit être en position droite.