

TECHNICAL INFO

LANCIA

○ Type de véhicule

Lancia Delta III, (08-), TYP 844, 1,4l T-Jet V16, 198A4.000, 88kw (120 cv), à 5000 trs/mn, R-Cat, année de construction 2008-2013

○ Véhicules en question

Tous les modèles jusqu'au VIN 1040198

● PROBLÈME

Le frein de roue arrière droit n'est pas totalement relâché.

○ Cause du problème

Le câble de frein à main droit a été endommagé par la chaleur produite par le système d'échappement.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé de remplacer le câble de frein à main.

○ Type de véhicule

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 cv), à 5000 trs/mn, Magneti-Marelli, IAW 5AF, année de construction 2003-2006

○ Véhicules en question

Tous les modèles VIN 3002025-3082107

● PROBLÈME

Le témoin d'avertissement ESP s'allume.

Code anomalie enregistré : C1131 concerne la plausibilité du signal/le capteur de liquide de frein ABS

○ Cause du problème

Le capteur de liquide de frein d'ABS, intégré à l'intérieur de l'unité hydraulique, est défectueux.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé de remplacer l'unité hydraulique.

○ Type de véhicule

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 cv), à 5000 trs/mn, Magneti-Marelli, IAW 5AF, année de construction 2003-2006

○ Véhicules en question

Tous les modèles.

● PROBLÈME

Des bruits, provenant de la partie avant du véhicule, se produisent pendant la conduite sur des surfaces irrégulières.

○ Cause du problème

Les plaquettes de frein avant frappent contre le support d'étrier de frein.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé de faire un test de conduite sur des surfaces irrégulières et activer légèrement la pédale de frein. Si le bruit ne se produit plus, les plaquettes de frein doivent être enlevées, les surfaces de contact de l'étrier de frein et le support d'étrier de frein doivent être nettoyés et des plaquettes de frein modifiées doivent être installées. N'oubliez pas d'enlever la bande de protection sur la surface adhésive avant d'installer les plaquettes de frein.

Learn more at www.bremboparts.com



TECHNICAL INFO

LANCIA

○ Type de véhicule

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 cv), à 5000 trs/mn, Magneti-Marelli, IAW 5AF, année de construction 2003-2006

○ Véhicules en question

Tous les modèles jusqu'au VIN 3027759

● PROBLÈME

Des bruits, provenant de la partie arrière du véhicule, se produisent pendant la conduite sur des surfaces irrégulières

○ Cause du problème

Les conduits de câble au niveau des pinces de câble de frein à main sont défectueux.

○ Élimination de l'anomalie

Il est recommandé de remplacer les câbles de frein à main.