

# TECHNICAL INFO RENAULT

## ○ Tipo di veicolo

Renault Scenic/Grand Scenic II

## ○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con ESP.

Mégane Scénic:

Tipo JAO 1, VIN D 000002-000006/JAO 5, VIN D 000099-367831.

Tipo JAO B, VIN D 300001-355164/JAO C, VIN D 034003-045379.

Tipo JAO D, VIN D 260000-271432.

Scénic:

Tipo JA1 0, VIN D 000006-000162/JA1 1, VIN D 000003-002040.

Tipo JA1 3, VIN D 000013/JA1 A, VIN D 260127-261627.

Tipo JA1 H, VIN D 000001-001441/JA1 J, VIN D 260000-271318.

Tipo JA1 R, VIN D 000001-000021/JA1 S, VIN D 000001-000010.

Tipo JA1 U, VIN D 260001-273263.

## ● PROBLEMA

Quando si avvia il motore, la spia di avvertimento dell'ESP si accende. Codice di errore salvato: DEF 74 (relativo al sensore dell'angolo di sterzata).

## ○ Causa del problema


La tensione della batteria è troppo bassa quando si avvia il motore.

## ○ Eliminazione del difetto

! Non rimuovere il sensore dell'angolo di sterzata.

Rimuovere la scatola dei fusibili dalla plancia. Estrarre il fusibile F16 ABS e quello di riserva F26. Collegare tra loro gli slot F16 e F26 con lo shunt. Inserire il fusibile sullo shunt. Controllare il funzionamento della spia di avvertimento dell'ESP.

- Insieme all'accensione sull'ESP, la spia di avvertimento si accende.
- Attivando il motori d'avviamento, la spia di avvertimento dell'ESP si spegne.
- Il motore di avvia, rilasciare la chiave di accensione
- La spia di avvertimento dell'ESP si accende per un per un periodo di 3 s prima di spegnersi.

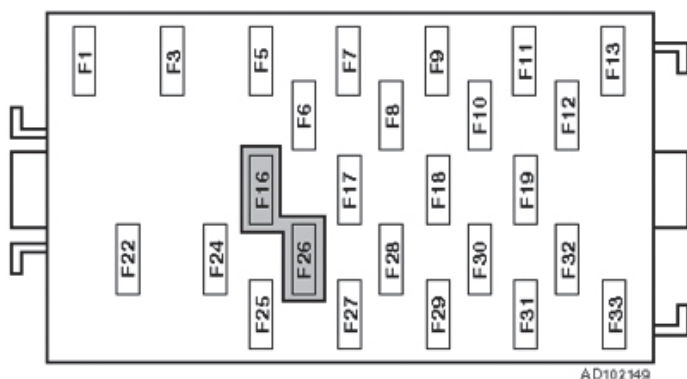

## ○ Pezzi di ricambio

Shunt per ESP, codice pezzo di ricambio: 7701054996