

TECHNICAL INFO

MADZA

○ Tipo di veicolo

Mazda 3, (TIPO BL), 1,6l 77kw (105 cv), anno di costruzione 2009-2013

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con ESP.

● PROBLEMA

La spia dell'ESP si accende.

Viene memorizzato il codice errore U0428.

○ Causa del problema

Il sensore dell'angolo di sterzata è calibrato in modo errato.

○ Eliminazione del difetto

Si dovrebbero eseguire altri test sui sistemi elettrici e meccanici per escludere altre cause di problemi. Se non sono presenti altri errori, si consiglia di calibrare il sensore dell'angolo di sterzata. Cancellare i codici di errore. Guidare il veicolo a una velocità di 20 km/h. Lo sterzo deve essere in posizione diritta.