

TECHNICAL INFO

LANCIA

○ Tipo di veicolo

Lancia Delta III, (08-), 1,4l, 88kw (120 cv), anno di costruzione 2008-2013

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli fino al codice identificativo del veicolo (VIN) 1040198

● PROBLEMA

Il freno ruota posteriore non è completamente rilasciato.

○ Causa del problema

Il cavo del freno a mano destro è stato danneggiato dal calore prodotto dal sistema di scarico.

Eliminazione del difetto

- Si consiglia di sostituire il cavo del freno a mano.

○ Tipo di veicolo

Lancia Ypsilon, (03-11), 1,2l 44kw (60 cv), anno di costruzione 2003-2006

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli fino al codice identificativo del veicolo (VIN) 3002025-3082107

● PROBLEMA

La spia ESP si accende.
Codice di errore salvato: C1131

○ Causa del problema

Il sensore del liquido dei freni dell'ABS, integrato all'interno del gruppo idraulico, è difettoso.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di sostituire il gruppo idraulico.

○ Tipo di veicolo

Lancia Ypsilon, (03-11), 1,2l 44kw (60 cv), anno di costruzione 2003-2006

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

Rumori provenienti dalla parte anteriore del veicolo, che si presentano durante la guida su fondi irregolari.

○ Causa del problema

Le pastiglie freno anteriori colpiscono la staffa della pinza freno.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di eseguire una guida di prova su fondi irregolari e attivare leggermente il pedale del freno. Se il rumore non si presenta più, occorre rimuovere le pastiglie freno, pulire le superfici di contatto tra pinza freno e relativa staffa e installare pastiglie freno modificate. Non dimenticare di rimuovere la striscia protettiva sulla superficie adesiva prima di installare le pastiglie freno.

TECHNICAL INFO

LANCIA

○ Tipo di veicolo

Lancia Ypsilon, (03-11), 1,2l 44kw (60 cv), anno di costruzione 2003-2006

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli fino al codice identificativo del veicolo (VIN) 3027759

● PROBLEMA

Rumori provenienti dalla parte posteriore del veicolo, che si presentano durante la guida su superfici irregolari

○ Causa del problema

Le canaline dei cavi ai morsetti dei cavi del freno a mano sono difettose.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di sostituire i cavi del freno a mano.