

TECHNICAL INFO

BMW

○ Tipo di veicolo

BMW X5 (E53), 3,0i, 155kw (211 cv) anno di costruzione 2003-2007

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

La spia dell'ABS si accende.

Codice/i di errore in relazione al sensore di velocità della ruota dell'ABS.

○ Causa del problema

Si è generato un corto circuito a causa dello sfregamento del cablaggio contro il telaio del veicolo.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di controllare e riparare eventuali danni sul cablaggio

○ Tipo di veicolo

BMW X5 (E70), x Drive 30i, 200kw (272 cv) anno di costruzione 2006-2010

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli fino all'anno di costruzione 2008

● PROBLEMA

La spia dell'EPB si accende.

Codici di errore salvati: 600 D, 600 B.

○ Causa del problema

È presente un errore del software nella centralina di controllo EPB.

○ Eliminazione del difetto

Si dovrebbero eseguire test sui sistemi elettrici e meccanici per escludere altre cause di problemi. Se non sono più presenti errori, si consiglia di programmare la centralina di controllo dell'EPB con il software attuale. Qualora necessitate di maggiori informazioni, non esitate a contattare il costruttore (è richiesto un aggiornamento).

○ Tipo di veicolo

BMW Serie 7 (E65/66), xDrive30i, 190kw (258 cv) anno di costruzione 2005-2008

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

Presenza di scricchiolii provenienti dai freni anteriori e posteriori durante la frenata.

○ Causa del problema

Il sensore di usura della pastiglia freno sfrega contro il disco freno.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare un sensore di usura della pastiglia freno modificato. Inoltre le pastiglie dei freni dovrebbero essere controllate e, se necessario, sostituite.

○ Pezzi di ricambio

Sensore di usura della pastiglia freno (anteriore), codice pezzo di ricambio:

34356778037 – Brembo A 00 236

Sensore di usura della pastiglia freno (posteriore), codice pezzo di ricambio:

34356778038 – Brembo A 00 237

Learn more at www.bremboparts.com

