

TECHNICAL INFO PEUGEOT

- **Tipo di veicolo**
Peugeot 107

- **Veicoli in questione**
Tutti i modelli.

- **PROBLEMA**
Attivando il freno, il veicolo tira a sinistra/a destra.

- **Causa del problema**
Il meccanismo di regolazione delle ganasce dei freni ruota posteriori è bloccato.

- **Eliminazione del difetto**
Si consiglia di riparare o, se necessario, sostituire il meccanismo di regolazione.

- **Tipo di veicolo**
Peugeot 306

- **Veicoli in questione**
Tutti i modelli.

- **PROBLEMA**
La luce di avvertimento dell'ABS si accende quando si innesta la retromarcia.

- **Causa del problema**
Le luci posteriori presentano un collegamento a terra errato.

- **Eliminazione del difetto**
Si consiglia di controllare e, se necessario, riparare il collegamento a terra delle luci posteriori. Occorre inoltre controllare il punto di messa a terra sul lato sinistro sulla traversa della vettura e, se necessario, ripararlo.

- **Tipo di veicolo**
Peugeot 307

- **Veicoli in questione**
Tutti i modelli con ESP prodotti fino al 6 luglio del 2003 (RPO 9736)

- **PROBLEMA**
La spia di avvertimento dell'ABS/ESP si accende. Il display multifunzione mostra un avvertimento. Potrebbe essere salvato un codice di errore nella centralina ABS.

- **Causa del problema**
Si è rotto un cavo nell'area del sensore di velocità delle ruote posteriore ABS (a sinistra).

- **Eliminazione del difetto**
Si consiglia di eseguire un controllo diagnostico per confermare il malfunzionamento. I cavi danneggiati devono essere estratti e riparati usando connettori per saldatura e un nuovo fascio di cavi.

TECHNICAL INFO

PEUGEOT

○ **Tipo di veicolo**
Peugeot 307

○ **Veicoli in questione**
Vetture con guida a destra

● **PROBLEMA**

La spia di avvertimento dell'ABS/ESP si accende. Le luci del freno non funzionano.

○ **Causa del problema**
L'interruttore di posizione del pedale del freno è difettoso.

○ **Eliminazione del difetto**

Si consiglia di installare un interruttore di posizione del pedale del freno modificato. Deve essere installata una fascetta sulla spina multipla del fascio di cavi dell'adattatore. Il fascio di cavi dell'adattatore deve essere collegato all'interruttore di posizione del pedale del freno e al fascio di cavi esistente. Successivamente la spina multipla del fascio di cavi dell'adattatore deve essere messa in sicurezza sul supporto dell'interruttore di posizione del pedale del freno utilizzando la fascetta. Infine il fascio di cavi dell'adattatore e la spina multipla devono essere fissati nel fascio di cavi adiacente.

! Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra il cablaggio dell'adattatore e i componenti adiacenti.

○ **Tipo di veicolo**
Peugeot 307

○ **Veicoli in questione**
Tutti i modelli prodotti fino a ottobre del 2006 (DAM 10919).

● **PROBLEMA**

In condizioni di tempo freddo, il freno a mano si inceppa.

○ **Causa del problema**
La cavo del freno a mano è bloccato a causa di danni/corrosione.
➔ Ingresso di acqua nel gruppo di cavi del freno a mano.

○ **Eliminazione del difetto**
Si consiglia di sostituire entrambi i cavi del freno a mano.

○ **Tipo di veicolo**
Peugeot 307

○ **Veicoli in questione**
Tutti i modelli (escluse le station wagon) prodotti tra il 3 aprile 2005 e il 2 novembre 2006 (RPO 10373-10920)
Tutte le station wagon prodotte tra il 3 aprile 2005 e il 30 novembre 2006 (RPO 10373-10948)

● **PROBLEMA**

In condizioni di tempo freddo, il freno a mano si inceppa.

○ **Causa del problema**
La cavo del freno a mano è bloccato a causa di danni/corrosione.
➔ Ingresso di acqua nel gruppo di cavi del freno a mano.

○ **Eliminazione del difetto**
Si consiglia di installare dei cavi del freno a mano modificati.

Learn more at www.bremboparts.com



TECHNICAL INFO PEUGEOT

○ Tipo di veicolo Peugeot 307

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con diametro del disco freno posteriore di 266 mm, prodotti fino al 2 gennaio 2003 (RPO 09551).

● PROBLEMA

Si avverte un rumore proveniente dai freni ruota anteriore quando si preme dolcemente il freno.

○ Causa del problema

Le pastiglie freno delle ruote anteriori sono difettose.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare pastiglie freno modificate.

○ Pezzi di ricambio

Pastiglie freni (anteriori), codice pezzo di ricambio: 4252.59 = P 61 066 Brembo

○ Tipo di veicolo Peugeot 307

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli.

● PROBLEMA

Si avverte un rumore proveniente dai freni ruota anteriore quando si preme dolcemente il freno.

○ Causa del problema

Pastiglie dei freni bloccate nella pinza freno delle ruote anteriori a causa di corrosione e contaminazione.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di rimuovere le pastiglie freno, pulire e lubrificare i supporti delle pinze freno e ingrassare le superfici di contatto dei supporti del rivestimento del freno anteriore.

○ Tipo di veicolo Peugeot 307

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con pastiglie freno prodotti fino al 10 gennaio del 2006 (RPO 10655).

● PROBLEMA

Quando si attiva il freno durante la retromarcia, si verificano rumori eccessivi provenienti dai freni ruota posteriori.

○ Causa del problema

Le pastiglie freno delle ruote posteriori sono difettose.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare pastiglie freno modificate.

○ Pezzi di ricambio

Pastiglie freno (posteriori), codice pezzo di ricambio: 4253 98 = P 61 080 Brembo

Learn more at www.bremboparts.com



TECHNICAL INFO

PEUGEOT

○ Tipo di veicolo

Peugeot 407

○ Veicoli in questione

Tutti i veicoli con guida a destra.

● PROBLEMA

La spia di avvertimento dell'ABS/ESP si accende. Le luci di parcheggio non funzionano.

○ Causa del problema

L'interruttore di posizione del pedale del freno è difettoso.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di installare un interruttore di posizione del pedale del freno modificato. Deve essere installata una fascetta sulla spina multipla del fascio di cavi dell'adattatore. Il fascio di cavi dell'adattatore deve essere collegato all'interruttore di posizione del pedale del freno e al fascio di cavi esistente. Successivamente la spina multipla del fascio di cavi dell'adattatore deve essere messa in sicurezza sul supporto dell'interruttore di posizione del pedale del freno utilizzando una fascetta. Infine il fascio di cavi dell'adattatore e la spina multipla devono essere fissati nella canalina passacavi esistente.

! Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra il cablaggio dell'adattatore e i componenti adiacenti.

○ Tipo di veicolo

Peugeot 407

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli prodotti fino al 22 luglio 2007 (DAM 11213).

● PROBLEMA

La spia di avvertimento dell'ESP si accende.

○ Causa del problema

Ingresso di acqua nel sensore di velocità della ruota

○ Eliminazione del difetto

Occorre eseguire un test di diagnosi per confermare il malfunzionamento. Se il risultato del test è positivo, è necessario sostituire il sensore di velocità della ruota difettoso.

○ Tipo di veicolo

Peugeot 407

○ Veicoli in questione

Tutti i modelli con cuscinetti ruota di NSK, prodotti fino al 17 febbraio del 2008 (DAM 11423 CJ).

● PROBLEMA

Presenza di rumori provenienti dai cuscinetti ruota anteriori.

○ Causa del problema

Problemi di qualità dei cuscinetti ruota anteriori.

○ Eliminazione del difetto

Si consiglia di sostituire i cuscinetti ruota anteriori

Learn more at www.bremboparts.com

