

# TECHNICAL INFO LANCIA

## ○ Voertuigtype

Lancia Delta III, (08-), TYPE 844, 1,4l T-Jet V16, 198A4.000, 88kw (120 pk), bij 5000 omw./min., R-Cat, bouwjaar 2008-2013

## ○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen tot VIN 1040198

## ● PROBLEEM

De rem op het rechter achterwiel wordt niet volledig gelost.

## ○ Oorzaak van het probleem

Het rechter handremkabel is beschadigd door de hitte die door het uitlaatsysteem wordt gegenereerd.

## ○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, de handremkabel te vervangen.

## ○ Voertuigtype

Lancia Ypsilon, (03-11), TYPE 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 pk), bij 5000 omw./min., Magneti-Marelli, IAW 5AF, bouwjaar 2003-2006

## ○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen VIN 3002025-3082107

## ● PROBLEEM

Het ESP-waarschuwingslampje brandt.

Opgeslagen foutcode: C1131 heeft betrekking op ABS-remvloeistofsensor/ aannemelijkheid signaal

## ○ Oorzaak van het probleem

De ABS-remvloeistofsensor, geïntegreerd in de hydraulische eenheid, is defect.

## ○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, de hydraulische eenheid te vervangen.

## ○ Voertuigtype

Lancia Ypsilon, (03-11), TYPE 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 pk), bij 5000 omw./min., Magneti-Marelli, IAW 5AF, bouwjaar 2003-2006

## ○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen.

## ● PROBLEEM

Geluiden, afkomstig van de voorzijde van het voertuig, zijn hoorbaar tijdens het rijden op oneffen oppervlakken.

## ○ Oorzaak van het probleem

De remblokken voor slaan tegen de remklauwsteun.

## ○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, een testrit te maken op oneffen ondergrond en hierbij licht te remmen. Indien het geluid zich niet meer voordoet, dienen de remblokken te worden verwijderd, de contactvlakken van de remklauw en de remklauwsteun te worden schoongemaakt, en aangepaste remblokken te worden geïnstalleerd. Vergeet niet de beschermfolie van het zelfklevende vlak te verwijderen voordat u de remblokken installeert.

# TECHNICAL INFO

## LANCIA

### ○ Voertuigtype

Lancia Ypsilon, (03-11), TYPE 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 pk), bij 5000 omw./min., Magneti-Marelli, IAW 5AF, bouwjaar 2003-2006

### ○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen tot VIN 3027759

### ● PROBLEEM

Geluiden, afkomstig van de achterzijde van het voertuig, zijn hoorbaar tijdens het rijden op oneffen oppervlakken.

### ○ Oorzaak van het probleem

De kabelgeleiders zijn defect ter hoogte van de kabelklemmen van de handrem.

### ○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, de handremkabels te vervangen.