

TECHNICAL INFO

MAZDA

○ Voertuigtype

Mazda 3, (TYPE BL), 1,6l MZR, Z6, 77kw (105 pk), bij 6000 omw./min., R-Cat, bouwjaar 2009-2013

○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen met ESP.

● PROBLEEM

Het ESP-waarschuwinglampje brandt.
De foutcode U0428 is opgeslagen.

○ Oorzaak van het probleem

De stuurhoeksensor is op onjuiste wijze gekalibreerd.

○ Verhelpen van de fout

Verdere elektrische en mechanische systeemtests dienen te worden uitgevoerd om andere oorzaken van problemen uit te sluiten. Indien er geen andere fouten aanwezig zijn, wordt aanbevolen de stuurhoeksensor opnieuw te kalibreren. Wis de foutcodes. Rijd met een snelheid van 20 km/u met het voertuig. Het stuur dient recht vooruit te staan.