

TECHNICAL INFO

LAND ROVER

○ Voertuigtype

Land Rover

○ Voertuigen in kwestie

Alle modellen met elektronische parkeerrem (EPB):

Discovery 3: vanaf VIN 5A000259

Discovery 4: vanaf VIN AA513326

Range Rover Sport: vanaf VIN 5A900106

● PROBLEEM

Ontwikkeling van overmatige hitte in de remmen op de achterwielen.

Er zijn piepende geluiden hoorbaar, afkomstig van de remmen op de achterwielen, tijdens het rijden en het bedienen van de EPB.

Het EPB-waarschuwinglampje brandt.

Opgeslagen foutcodes: C1A43, C1A53 en C1A46.

○ Oorzaak van het probleem

De remschoen in de parkeerrem knarst/kan vastzitten ten gevolge van vuilophoping. Er is sprake van een softwarefout in de EPC-besturingseenheid.

○ Verhelpen van de fout

Verdere elektrische en mechanische systeemtests dienen te worden uitgevoerd om andere oorzaken van problemen uit te sluiten. Let op een correcte afstelling van de remschoenen (parkeerrem).

Indien er geen andere fouten aanwezig zijn, wordt aanbevolen de EPB-besturingseenheid met de actuele software te programmeren.

○ Voertuigtype

Land Rover

○ Voertuigen in kwestie

Discovery 3: VIN 000303-507637

Range Rover Sport: VIN 900290-207274

● PROBLEEM

Er zijn piepende geluiden hoorbaar, afkomstig van de remmen op de achterwielen, wanneer de rem voorzichtig wordt ingedrukt.

○ Oorzaak van het probleem

De remschoenen schrapen over de remschijven.

○ Verhelpen van de fout

Aanbevolen wordt, de remblokken achter te verwijderen en te reinigen, de remklauwsteun te smeren en aangepaste remblokken te installeren. Vergeet niet de beschermfolie van het zelfklevende vlak te verwijderen voordat u de remblokken installeert.