

TECHNICAL INFO RENAULT

○ Typ pojazdu

Renault Scenic/Grand Scenic II

○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele z systemem ESP.

Mégane Scénic:

Typ JAO 1, VIN D 000002-000006/JAO 5, VIN D 000099-367831.

Typ JAO B, VIN D 300001-355164/JAO C, VIN D 034003-045379.

Typ JAO D, VIN D 260000-271432.

Scénic:

Typ JA1 0, VIN D 000006-000162/JA1 1, VIN D 000003-002040.

Typ JA1 3, VIN D 000013/JA1 A, VIN D 260127-261627.

Typ JA1 H, VIN D 000001-001441/JA1 J, VIN D 260000-271318.

Typ JA1 R, VIN D 000001-000021/JA1 S, VIN D 000001-000010.

Typ JA1 U, VIN D 260001-273263.

● PROBLEM

Podczas uruchamiania silnika świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.

Zapisany kod błędu: DEF 74 (dotyczy czujnika kąta skrętu).

○ Przyczyna problemu

Zbyt niski poziom akumulatora przy uruchamianiu silnika.

○ Usuwanie usterki


! Nie demontować czujnika kąta skrętu.

Wyjąć skrzynkę bezpieczników z deski rozdzielczej. Wyciągnąć bezpiecznik F16

ABS i dodatkowy bezpiecznik F26. Połączyć gniazda F16 i F26 z bocznikiem.

Umieścić bezpieczniki na boczniku. Sprawdzić, czy działa kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.

- Przy włączonym zapłonie świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.
- Podczas pracy rozrusznika kontrolka ostrzegawcza systemu ESP gaśnie.
- Silnik zostaje uruchomiony, wyjąć klucz zapłonu pojazdu
- Kontrolka ostrzegawcza systemu ESP świeci przez 3 sekundy i gaśnie.

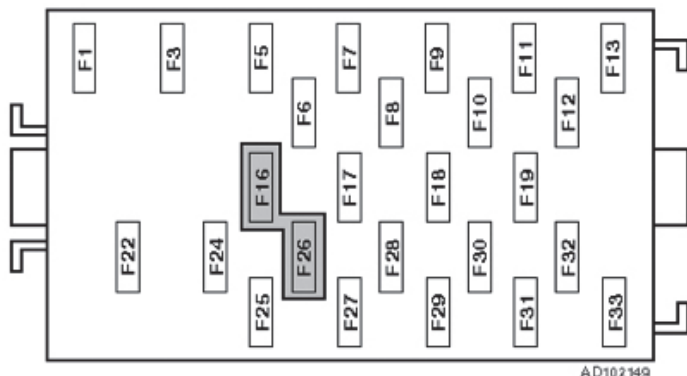

○ Części zamienne

Bocznik dla systemu ESP, numer części zamiennej: 7701054996