

# TECHNICAL INFO LANCIA

## ○ Typ pojazdu

Lancia Delta III, (08-), TYP 844, 1,4l T-Jet V16, 198A4.000, 88kw (120 KM), przy 5000 obr./min, R-Cat, rok produkcji 2008-2013

## ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele aż do numeru VIN 1040198.

## ● PROBLEM

Hamulec prawego koła nie został w pełni zwolniony.

## ○ Przyczyna problemu

Przewód prawego hamulca ręcznego został uszkodzony pod wpływem gorąca wytwarzanego przez układ wydechowy.

## ○ Usuwanie usterki

Zaleca się wymianę przewodu hamulca ręcznego.

## ○ Typ pojazdu

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 KM), przy 5000 obr./min, Magneti-Marelli, IAW 5AF, rok produkcji 2003-2006

## ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele VIN 3002025-3082107

## ● PROBLEM

Świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.  
Zapisany kod błędu: C1131 dotyczy wiarygodności/sygnału czujnika płynu hamulcowego systemu ABS

## ○ Przyczyna problemu

Uszkodzony czujnik płynu hamulcowego systemu ABS, zintegrowany z układem hydraulicznym.

## ○ Usuwanie usterki

Zaleca się wymianę układu hydraulicznego.

## ○ Typ pojazdu

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 KM), przy 5000 obr./min, Magneti-Marelli, IAW 5AF, rok produkcji 2003-2006

## ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele.

## ● PROBLEM

Hałasy dochodzące z przodu pojazdu podczas jazdy po nierównych powierzchniach

## ○ Przyczyna problemu

Przednie klocki hamulcowe uderzają o wspornik zacisku hamulcowego.

## ○ Usuwanie usterki

Zaleca się wykonanie jazdy próbnej po nierównych nawierzchniach i delikatne uruchomienie pedału hamulca. Jeśli nie słychać już niepożądanych hałasów, należy zdjąć klocki hamulcowe, wyczyścić powierzchnie kontaktowe zacisku hamulcowego i wspornik zacisku hamulcowego oraz zamontować inne klocki hamulcowe. Pamiętać o zdjęciu paska ochronnego z powierzchni samoprzylepnej przed zamontowaniem klocków hamulcowych.

Learn more at [www.bremboparts.com](http://www.bremboparts.com)



# TECHNICAL INFO LANCIA

## ○ Typ pojazdu

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2l V8, 188A4.000, 44kw (60 KM), przy 5000 obr./min, Magneti-Marelli, IAW 5AF, rok produkcji 2003-2006

## ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele aż do numeru VIN 3027759.

## ● PROBLEM

Hałasy dochodzące z tyłu pojazdu podczas jazdy po nierównych nawierzchniach

## ○ Przyczyna problemu

Uszkodzone kanały kablowe zacisków hamulcowych hamulca ręcznego.

## ○ Usuwanie usterki

Zaleca się wymianę przewodów hamulca ręcznego.