

# TECHNICAL INFO

## MAZDA

### ○ Typ pojazdu

Mazda 3, (TYP BL), 1,6l MZR, Z6, 77kw (105 KM), przy 6000 obr./min, R-Cat, rok produkcji 2009-2013

### ○ Omawiane pojazdy

Wszystkie modele z systemem ESP.

### ● PROBLEM

Świeci się kontrolka ostrzegawcza systemu ESP.  
Zostaje zapisany kod błędu U0428.

### ○ Przyczyna problemu

Niewłaściwie skalibrowany czujnik kąta skrętu.

### ○ Usuwanie usterki

Aby wykluczyć inne przyczyny problemów, należy jednak przeprowadzić również pozostałe elektryczne i mechaniczne testy systemu. Jeśli nie występują żadne inne błędy, zaleca się skalibrowanie czujnika kąta skrętu. Usunąć kody błędów. Jechać pojazdem z prędkością 20 km/godz.. Kierownica powinna znajdować się w położeniu do jazdy na wprost.