

TECHNICAL INFO LANCIA

○ Тип автомобиля

Lancia Delta III, (08-), TYP 844, 1,4л T-Jet V16, 198A4.000, 88кВт (120 л.с.), при 5000 об/мин, R-Cat, год выпуска 2008-2013

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели до VIN 1040198

● ПРОБЛЕМА

Правый задний тормоз не полностью отпущен.

○ Причина проблемы

Правый трос ручного тормоза был поврежден под температурным воздействием выхлопной системы.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить трос ручного тормоза.

○ Тип автомобиля

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2л V8, 188A4.000, 44кВт (60 л.с.), при 5000 об/мин, Magneti-Marelli, IAW 5AF, год выпуска 2003-2006

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели VIN 3002025-3082107

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ESP.
Код ошибки: C1131 связан с датчиком тормозной жидкости ABS/
достоверностью сигнала

○ Причина проблемы

Датчик тормозной жидкости ABS, встроенный в гидравлический блок, неисправен.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить гидравлическое устройство.

○ Тип автомобиля

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2л V8, 188A4.000, 44кВт (60 л.с.), при 5000 об/мин, Magneti-Marelli, IAW 5AF, год выпуска 2003-2006

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

● ПРОБЛЕМА

Шумы в передней части транспортного средства, возникающие при движении по неровной поверхности.

○ Причина проблемы

Передние тормозные колодки бьются о скобу тормозного суппорта.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется сделать тест-драйв на неровной поверхности и слегка активировать педаль тормоза. Если шум исчезает во время торможения, тормозные колодки должны быть удалены, контактные поверхности тормозного суппорта и скобы тормозного суппорта должны быть очищены и тормозные колодки должны быть заменены. Не забудьте снять защитную ленту на клейкой поверхности перед установкой тормозных колодок.

Learn more at www.bremboparts.com



TECHNICAL INFO

LANCIA

○ Тип автомобиля

Lancia Ypsilon, (03-11), TYP 843, 1,2л V8, 188A4.000, 44кВт (60 л.с.), при 5000 об/мин, Magneti-Marelli, IAW 5AF, год выпуска 2003-2006

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели до VIN 3027759

● ПРОБЛЕМА

Шумы в задней части транспортного средства, возникающие при движении по неровной поверхности.

○ Причина проблемы

Повреждение оплетки троса ручного тормоза.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить трос ручного тормоза.