

# TECHNICAL INFO

## PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 107

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели.

● **ПРОБЛЕМА**

При торможении автомобиль тянет влево/вправо.

○ Причина проблемы

Механизм регулировки задних тормозных колодок залип.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется отремонтировать или, при необходимости, заменить механизм регулировки.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 306

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели.

● **ПРОБЛЕМА**

При включении задней передачи загорается сигнальная лампочка ABS.

○ Причина проблемы

Плохое заземление в блоках задних фонарей.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить и при необходимости восстановить заземление задних фонарей. Кроме того, проверить точку заземления в левой части багажного отделения и при необходимости устранить неисправность.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели с ESP, произведенные до 6 июля 2003 (RPO 9736)

● **ПРОБЛЕМА**

Загорается сигнальная лампочка ABS/ESP. Многофункциональный дисплей показывает предупреждение. Код ошибки может относиться к блоку управления ABS.

○ Причина проблемы

Кабель поврежден в области датчика ABS скорости вращения заднего колеса (слева).

○ Устранение неисправности

Рекомендуется провести диагностическую проверку для подтверждения неисправности. Необходимо найти поврежденный кабель и отремонтировать, используя паяльник и новый жгут проводов.

# TECHNICAL INFO PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили  
С правосторонним рулем.

● **ПРОБЛЕМА**

Загорается сигнальная лампочка ABS/ESP. Стоп-сигналы не работают.

○ Причина проблемы

Датчик положения педали тормоза неисправен.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить датчик положения педали тормоза. Установите зажим на мульти штекер жгута проводов адаптера. Пучок проводов адаптера должен быть присоединен к датчику положения педали тормоза и к существующему пучку проводов. Затем мульти штекер жгута проводов адаптера должен быть зафиксирован на креплении датчика положения педали тормоза с помощью зажима. Наконец, пучок проводов адаптера и мульти штекер должны быть закреплены на близлежащем жгуте проводов. ! Убедитесь, что имеется достаточно пространства между жгутом проводов адаптера и прилегающими к нему компонентами.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели, произведенные до октября 2006 (DAM 10919).

● **ПРОБЛЕМА**

При холодных погодных условиях заклинило ручной тормоз.

○ Причина проблемы

Трос ручного тормоза залип в результате повреждения/коррозии.  
➔ Вода проникла внутрь оболочки троса ручного тормоза.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить оба троса ручного тормоза.

# TECHNICAL INFO PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели (кроме универсалов), произведенные между 3 апреля 2005 и 2 ноября 2006 (RPO 10373-10920)

Все универсалы, произведенные между 3 апреля 2005 и 30 ноября 2006 (RPO 10373-10948)

● **ПРОБЛЕМА**

При холодных погодных условиях заклинило ручной тормоз.

○ Причина проблемы

Трос ручного тормоза залип в результате повреждения/коррозии.

➔ Вода проникла внутрь оболочки троса ручного тормоза.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить оба троса ручного тормоза.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с диаметром задних тормозных дисков 266 мм, произведенные до 2 января 2003 (RPO 09551).

● **ПРОБЛЕМА**

При мягком нажатии на педаль тормоза возникает шум в передних тормозах.

○ Причина проблемы

Неисправность передних тормозных колодок.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить колодки.

○ Запасные части

Тормозные колодки (передние), артикул: 4252.59 = P 61 066 Brembo

# TECHNICAL INFO PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели.

● **ПРОБЛЕМА**

При мягком нажатии на педаль тормоза возникает шум в передних тормозах.

○ Причина проблемы

Тормозные колодки заклинило в передних тормозных суппортах из-за коррозии и загрязнения.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется удалить тормозные колодки, очистить и смазать скобу тормозного суппорта, и нанести смазку на контактирующие с суппортом нерабочие поверхности колодок.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 307

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с тормозными колодками дискового тормоза, произведенные до 10 января 2006 (RPO 10655).

● **ПРОБЛЕМА**

При торможении во время движения задним ходом из задних тормозов появляются чрезмерные шумы.

○ Причина проблемы

Неисправность задних тормозных колодок.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить тормозные колодки.

○ Запасные части

Тормозные колодки (задние), артикул: 4253 98 = P 61 080 Brembo

# TECHNICAL INFO

## PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 407

○ Рассматриваемые автомобили  
С правосторонним рулем.

● **ПРОБЛЕМА**

Загорается сигнальная лампочка ABS/ESP. Стоп-сигналы не работают.

○ Причина проблемы

Датчик положения педали тормоза неисправен.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить датчик положения педали тормоза. Установите зажим на мульти штекер жгута проводов адаптера. Пучок проводов адаптера должен быть присоединен к датчику положения педали тормоза и к существующему пучку проводов. Затем мульти штекер жгута проводов адаптера должен быть зафиксирован на креплении датчика положения педали тормоза с помощью зажима. Наконец, пучок проводов адаптера и мульти штекер должны быть закреплены на имеющемся жгуте проводов. ! Убедитесь, что имеется достаточно пространства между жгутом проводов адаптера и прилегающими к нему компонентами.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 407

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели, произведенные до 22 июля 2007 (DAM 11213).

● **ПРОБЛЕМА**

Загорается сигнальная лампочка ESP.

○ Причина проблемы

Вода попала в датчик скорости вращения колеса.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется провести диагностическую проверку для подтверждения неисправности. Если неисправность подтвердится, датчик должен быть заменен.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 407

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели с подшипниками NSK, произведенные до 17 февраля 2008 (DAM 11423 CJ).

● **ПРОБЛЕМА**

Появляются шумы в подшипниках передних колес.

○ Причина проблемы

Проблема качества подшипников передних колес.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить подшипники передних колес.

Learn more at [www.bremboparts.com](http://www.bremboparts.com)



# TECHNICAL INFO PEUGEOT

○ Тип автомобиля  
Peugeot 407

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели с адаптивным круиз контролем (Adaptive Cruise Control, ACC).

● **ПРОБЛЕМА**  
ACC не работает или периодически отключается.

○ Причина проблемы  
Датчик положения педали тормоза неисправен.

○ Устранение неисправности  
Рекомендуется заменить датчик положения педали тормоза Пучок проводов адаптера должен быть присоединен к датчику положения педали тормоза и к существующему пучку проводов. Затем мульти штекер жгута проводов адаптера должен быть зафиксирован на креплении датчика положения педали тормоза с помощью зажима.  
! Убедитесь, что имеется достаточно пространства между жгутом проводов адаптера и прилегающими к нему компонентами.

○ Тип автомобиля  
Peugeot 407

○ Рассматриваемые автомобили  
Все модели, произведенные до декабря 2007 (DAM 11347CJ).

● **ПРОБЛЕМА**  
Периодически загорается сигнальная лампочка износа тормозных колодок.

○ Причина проблемы  
Произошло короткое замыкание в мульти штекере жгута проводов датчика износа тормозных колодок.

○ Устранение неисправности  
Рекомендуется удалить изоляцию жгута проводов (~ 50 мм), вырезать кабель заземления близко к штекеру жгута проводов и припаять его паяльником с припоем.