

TECHNICAL INFO

OPEL

○ Тип автомобиля
Opel/Vauxhall

○ Рассматриваемые автомобили
Astra-G, 1998-2003
Zafira, 1999-2003
Astra-G Coupé, 2002-2003
Astra-G Cabrio, 2000-2003

● **ПРОБЛЕМА**

Шум, исходящий от задних тормозов.

○ Причина проблемы

Направляющие пальцы тормозного суппорта с резиновыми вставками.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить задние тормоза на исправность тросов и балансира. Направляющие пальцы тормозного суппорта с резиновыми вставками следует заменять только в случаях, если имеются балансиры.

Проверьте версию направляющих пальцев:

Прорезиненный направляющий палец - гексагональный

Цельнометаллический направляющий палец - круглый

○ Запасные части

Запасные части надо заказывать через Центр технической поддержки Opel, поскольку артикулы недоступны.

○ Тип автомобиля
Opel/Vauxhall

○ Рассматриваемые автомобили
Astra-G, 1998-2003
Zafira, 1999-2003
Astra-G Coupé, 2002-2003
Astra-G Cabrio, 2000-2003

● **ПРОБЛЕМА**

Шум в задних тормозах, возникающий без торможения

○ Причина проблемы

Отсутствие балансира в системе тросов ручного тормоза.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется установка тросов с балансирами на тормозных суппортах задних тормозов. Эта рекомендация предназначена только для тормозных суппортов, произведенных TRW (не BOSCH). Нет необходимости заменять тормозной суппорт.

Внимание: неисправность не может быть устранена путем очистки, смазки или замены тормозных колодок.

TECHNICAL INFO

OPEL

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall, Astra-H

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ABS. Коды ошибок - C0045 (относится к датчику ABS скорости вращения колеса (задний слева) и к неисправности электрической цепи) и C0050 (относится к датчику ABS скорости вращения колеса (задний справа) и к неисправности электрической цепи).

○ Причина проблемы

Вода внутри штекера жгута проводов задних датчиков скорости.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить штекеры жгута проводов на коррозию и при необходимости заменить их. Заполните новые штекеры жгута проводов силиконовой смазкой.

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall, Astra-H, 1,4л, Z14XEP, 66 кВт (90 л.с.), при 5600 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP.

● ПРОБЛЕМА

Невозможно откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса, используя диагностическое устройство.

○ Причина проблемы

Датчик угла поворота рулевого колеса установлен неправильно.

○ Устранение неисправности

Отключите аккумуляторную батарею. Подождите 5 минут. Снимите рулевое колесо. Установите датчик угла поворота рулевого колеса в центральном положении. Установите рулевое колесо. Подключите аккумулятор и проведите калибровку датчика угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического устройства.

TECHNICAL INFO

OPEL

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall Signum

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP, без помощи при трогании на подъеме и без системы активной подвески.

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ESP.

Ошибка C013108 относится к блоку управления ABS/ESP.

○ Причина проблемы

Ошибка программного обеспечения в блоке управления ABS/ESP.

○ Устранение неисправности

Следует провести дополнительные исследования электрической и механической систем, чтобы исключить другие причины проблемы. Если нет каких-либо других ошибок, рекомендуется перепрограммировать блок управления ABS/ESP соответствующим программным обеспечением.

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall Vectra-C

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP, без помощи при трогании на подъеме и без системы активной подвески.

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ESP.

Код ошибки C013108 относится к блоку управления ABS/ESP.

○ Причина проблемы

Ошибка программного обеспечения в блоке управления ABS/ESP.

○ Устранение неисправности

Следует провести дополнительные исследования электрической и механической систем, чтобы исключить другие причины проблемы. Если нет каких-либо других ошибок, рекомендуется перепрограммировать блок управления ABS/ESP соответствующим программным обеспечением.

TECHNICAL INFO

OPEL

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall Zafira-B

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ABS. Коды ошибок - C0045 (относится к датчику ABS скорости вращения колеса (задний слева) и к неисправности электрической цепи) и C0050 (относится к датчику ABS скорости вращения колеса (задний справа) и к неисправности электрической цепи).

○ Причина проблемы

Вода внутри штекера жгута проводов задних датчиков скорости.

○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить штекеры жгута проводов на коррозию и при необходимости заменить их. Заполните новые штекеры жгута проводов силиконовой смазкой.

○ Тип автомобиля

Opel/Vauxhall Zafira-B, 1,7л, A17DTJ, 81кВт (110 л.с.), при 3800 об/мин, годвыпуска 2008-2013

○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с ESP.

● ПРОБЛЕМА

Невозможно откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса, используя диагностическое устройство.

○ Причина проблемы

Датчик угла поворота рулевого колеса установлен неправильно.

○ Устранение неисправности

Отключите аккумуляторную батарею. Подождите 5 минут. Снимите рулевое колесо. Установите датчик угла поворота рулевого колеса в центральном положении. Установите рулевое колесо. Подключите аккумулятор и проведите калибровку датчика угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического устройства.

TECHNICAL INFO

OPEL

- Тип автомобиля
Opel/Vauxhall Vivaro
- Рассматриваемые автомобили
Все модели с ESP, выпущенные в 2003-2006 гг.
- **ПРОБЛЕМА**
Загорается сигнальная лампочка ESP, когда автомобиль не движется. Код ошибки C0153 относится к блоку управления ABS/ESP.
- Причина проблемы
Датчик угла поворота рулевого колеса был откалиброван некорректно после переподключения аккумуляторной батареи.
- Устранение неисправности
Рекомендуется откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.