

# TECHNICAL INFO

## BMW

### ○ Тип автомобиля

BMW X5 (E53), 3,0л, 30 6D 2, 155кВт (211 л.с.), 4000 об/мин, год выпуска 2003-2007

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

### ● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ABS.

Коды ошибок относятся к колесному датчику скорости ABS

### ○ Причина проблемы

Короткое замыкание в проводке автомобиля.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить проводку на наличие повреждений и устранить возможные повреждения.

### ○ Тип автомобиля

BMW X5 (E70), 3,0л SI/ xDrive30i, N52 B30A, 200кВт (272 л.с.) при 6650 об/мин, R-Cat, год выпуска 2006-2010

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели до августа 2008 г.

### ● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка EPB

Коды ошибок: 600 D, 600 B.

### ○

### Причина проблемы

Ошибка программного обеспечения в блоке управления EPB.

### ○ Устранение неисправности

Чтобы исключить другие причины проблемы, следует провести дополнительные исследования электрической и механической систем. Если нет каких-либо иных ошибок, рекомендуется перепрограммировать блок управления EPB соответствующим программным обеспечением. В случае если вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь связаться с производителем (возможно, требуется обновление).

# TECHNICAL INFO

## BMW

### ○ Тип автомобиля

BMW 7 серии (E65/66), 3,0л SI/ xDrive30i, N52 B30A, 190кВт (258 л.с.) при 6600 об/мин, R-Cat, год выпуска 2005-2008

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

### ● ПРОБЛЕМА

Скрип из передних и задних тормозов, появляющийся при незначительной активации тормозов.

### ○ Причина проблемы

Датчик износа тормозных колодок трется об тормозной диск.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить датчик износа тормозных колодок. Более того, тормозные колодки должны быть проверены и, при необходимости, заменены.

### ○ Запасные части

Датчик износа тормозных колодок (передний), артикул: 34356778037  
Brembo A 00 236

Датчик износа тормозных колодок (задний), артикул: 34356778038  
Brembo A 00 237