

# TECHNICAL INFO

## LAND ROVER

### ○ Тип автомобиля

Land Rover

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с электронным стояночным тормозом (EPB):

Discovery 3: от VIN 5A000259

Discovery 4: от VIN AA513326

Range Rover Sport: от VIN 5A900106

### ● ПРОБЛЕМА

Перегрев задних тормозов.

Появляется писк в задних тормозах во время вождения и при активации EPB.

Загорается сигнальная лампочка EPB.

Коды ошибок: C1A43, C1A53 и C1A46.

### ○ Причина проблемы

Тормозные колодки издают скрежет внутри стояночного тормоза / возможно колодки залипли из-за отложений. Ошибка программного обеспечения в блоке управления EPB.

### ○ Устранение неисправности

Следует провести дополнительные исследования электрической и механической систем, чтобы исключить другие причины проблемы.

Обратите внимание на правильность регулировки тормозных колодок (стояночного тормоза). Если нет каких-либо других ошибок, рекомендуется перепрограммировать блок управления EPB соответствующим программным обеспечением.

### ○ Тип автомобиля

Land Rover

### ○ Рассматриваемые автомобили

Discovery 3: VIN 000303-507637

Range Rover Sport: VIN 900290-207274

### ● ПРОБЛЕМА

Появляется писк в заднем тормозе при легком нажатии на педаль тормоза.

### ○ Причина проблемы

Тормозные колодки трутся со скрипом о тормозной диск.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется удалить задние тормозные колодки, очистить и смазать скобу тормозного суппорта, установить новые тормозные колодки. Не забудьте снять защитную ленту на клейкой поверхности перед установкой тормозных колодок.