

# TECHNICAL INFO CITROËN

## ○ Тип автомобиля

Citroen C5, 2,0л HPi, RLZ (EW10D), 103кВт (140 л.с.) при 5500 об/мин, R-Cat, год выпуска 2000-2004

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

## ● ПРОБЛЕМА

Появляется шум в задних тормозах. Задние тормоза заклинило.

## ○ Причина проблемы

Коррозия тормозного суппорта / скобы тормозного суппорта.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется очистить и смазать скобу тормозного суппорта.

В случае если проблема осталась, тормозной суппорт должен быть заменен.

## ○ Тип автомобиля

Citroën C5, 2,0л HPi, RLZ (EW10D), 103кВт (140 л.с.) при 5500 об/мин, R-Cat, год выпуска 2000-2004

## ○ Рассматриваемые автомобили

Citroën Xantia год выпуска 1999-2001

Citroën C5 год выпуска 2000-2006

## ● ПРОБЛЕМА

Появляется скрип в задних тормозах. Задние суппорты частично заклинило.

## ○ Причина проблемы

Появилась коррозия в задних тормозных суппортах/на скобах тормозных суппортов, что приводит к неправильному положению тормозных колодок.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется очистить поверхность суппортов и скобы тормозных суппортов.

Если коррозия глубокая, тормозные суппорты должны быть заменены.

## ○ Тип автомобиля

Citroën C5 II, 2,2л HDi, 4 HT (DW12BTED4), 125кВт (170л.с.) при 4000 об/мин, год выпуска 2006-2008

## ○ Рассматриваемые автомобили

Citroën Xantia год выпуска 1999-2001

Citroën C5 год выпуска 2000-2006

## ● ПРОБЛЕМА

Появляется скрип в задних тормозах. Задние суппорты частично заклинило.

## ○ Причина проблемы

Появилась коррозия в задних тормозных суппортах / на скобах тормозных суппортов, что приводит к неправильному положению тормозных колодок.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется очистить поверхность суппортов и скобы тормозных суппортов.

Если коррозия глубокая, тормозные суппорты должны быть заменены.

# TECHNICAL INFO CITROËN

## ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели с левым рулем, выпущенные до 3 июня 2008 г. (RPO 11530)

## ● ПРОБЛЕМА

Загорается сигнальная лампочка ABS / ESP.

Загорается сигнальная лампочка сервисного обслуживания.

Стоп-сигналы, а также ограничитель скорости, не работают. Система адаптивного круиз контроля (ACC) деактивируется время от времени или полностью отключается.

## ○ Причина проблемы

Датчик положения педали тормоза поврежден

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить датчик положения педали тормоза. Подключите жгут проводов адаптера к датчику положения педали тормоза и соедините с существующими проводами. Затем закрепите штекер адаптера с помощью кабельных стяжек на кронштейне блока предохранителей внутри приборной панели. Убедитесь, что имеется достаточно места между адаптером и прилегающими к нему деталями.

## ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, выпущенные до 1 октября 2006 г. (RPO 10919)

## ● ПРОБЛЕМА

При холодной погоде заклинило ручной тормоз.

Трос ручного тормоза заклинило из-за повреждения или коррозии внутри.

## ○ Причина проблемы

Вода проникла в трос ручного тормоза.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить оба троса ручного тормоза.

## ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, выпущенные до 12 февраля 2006 г. (RPO 10688)

## ● ПРОБЛЕМА

Появляется шум от подшипников задних колес.

## ○ Причина проблемы

Шум появляется из-за изношенности колесных подшипников..

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить задние колесные подшипники.

Learn more at [www.bremboparts.com](http://www.bremboparts.com)



# TECHNICAL INFO

## CITROËN

### ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, выпущенные до 15 октября 2006 г. (RPO 10933)

### ● ПРОБЛЕМА

Появляется шум от передних колесных подшипников.

### ○ Причина проблемы

Шум появляется из-за дефекта колесных подшипников.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить передние колесные подшипники на наличие чрезмерного износа и при необходимости заменить их.

### ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, выпущенные до 18 апреля 2007 г. (RPO 11118)

### ● ПРОБЛЕМА

Рычаг ручного тормоза ослаб после применения ручного тормоза.

### ○ Причина проблемы

Наличие поврежденных деталей внутри рычага ручного тормоза.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется установка нового рычага ручного тормоза.

### ○ Тип автомобиля

Citroën C4, 1,6л 16V, NFU (TU5JP4), 80кВт (109 л.с.) при 5800 об/мин, R-Cat, год выпуска 2004-2011

### ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, выпущенные до 10 января 2006 г. (RPO 10655)

### ● ПРОБЛЕМА

Возникает чрезмерный шум при торможении во время движения задним ходом.

### ○ Причина проблемы

Задние тормозные колодки имеют дефекты.

### ○ Устранение неисправности

Рекомендуется заменить задние тормозные колодки.

### ○ Запасные части

Комплект тормозных колодок (зад.), артикул: 425399 Brembo P 61 080

# TECHNICAL INFO CITROËN

## ○ Тип автомобиля

Citroën C1, 1,4л HDi, 8HT (DV4TD), 40кВт (54 л.с.) при 4000 об/мин,  
год выпуска 2005-2010

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

## ● ПРОБЛЕМА

Во время торможения автомобиль ведет вправо или влево  
без вмешательства ABS.

## ○ Причина проблемы

Механизм регулировки задних тормозных колодок неисправен.

Устранение неисправности

Рекомендуется отремонтировать или, при необходимости, заменить механизм  
регулировки.